

Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº

4608

BUENOS AIRES, 06 AGO 2012

VISTO el Expediente Nº 1-47-11273/11-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones GE Healthcare Argentina S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.





DISPOSICIÓN Nº

460 8

Ministerio de Salud Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8°, inciso II) y 1° ° inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA, MEDICA DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de Marca GENERAL ELECTRIC, nombre descriptivo Sistema de Densitometría Ósea y nombre técnico Sistema de Densitometría Ósea, de acuerdo a lo solicitado por GE Healthcare Argentina S.A., con los Datos Identificatorios característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 5 y 6 a 22 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3° - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4° - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1407-160, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5° - La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3° será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.





DISPOSICIÓN Nº

4608

Ministerio de Salud Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifiquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-11273/11-6

DISPOSICJÓN Nº

4608

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.



Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

ANEXO I

Nombre descriptivo: Sistemas de Densitometría Ósea

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-129 -Sistemas de

Densitometría Ósea

Marca: GENERAL ELECTRIC Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Está diseñado para calcular la densidad mineral ósea de

los pacientes cuando así lo indiquen clínicamente sus médicos.

Modelo/s: Prodigy/Prodigy Advance/Prodigy Primo/Prodigy Pro.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: GE Medical Systems Information Technologies.

Lugar/es de elaboración: 8200 W Tower Ave, Milwaukee, WI 53223- ESTADOS

UNIDOS

Expediente Nº 1-47-11273/11-6

DISPOSICIÓN Nº

4608

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR

A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº 4.6.0.8

DT. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR

PROYECTO DE ROTULO

Fabricante:

GE Medical Systems Information Technologies

Dirección:

8200W Tower Ave

Milwaukee, WI 53223

Importador:

GE Healthcare Argentina S.A.

Dirección:

Alfredo Palacios 1339, CABA, Argentina.

Equipo:

Sistemas de Densitometría ósea de Rayos X

Marca:

GENERAL ELECTRIC

Modelo:

Prodlgy/Prodigy Advance/Prodigy Prlmo/Prodigy Pro

Serie:

S/N XX XX XX

Condición de Venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Producto Autorizado por ANMAT:

PM-1407-160

Director técnico:

Ing. Eduardo Fernández

ANEXO III B





INSTRUCCIONES DE USO

Sistemas de Densitometría ósea Prodlgy/Prodigy Advance/Prodigy Primo/Prodlgy Pro

El modelo de las instrucciones de uso debe contener las siguientes informaciones cuando corresponda:

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste regiamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

Fabricante:

GE Medical Systems Information Technologies

Dirección:

8200W Tower Ave

Milwaukee, WI 53223

Importador:

GE Healthcare Argentina S.A.

Dirección:

Alfredo Palacios 1339, CABA, Argentina.

Equipo:

Sistemas de DensItometria ósea

Marca:

GENERAL ELECTRIC

Modelo:

Prodigy/Prodigy Advance/Prodigy Primo/Prodigy Pro

Serie:

S/N XX XX XX

Condición de Venta:

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Producto Autorizado por ANMAT:

PM-1407-160

Director técnico:

Ing. Eduardo Fernández

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

IMPORTANTE: sólo los técnicos formados deben manejar el sistema. Los técnicos nuevos deben recibir

Formación antes de que puedan manejar el sistema sin supervisión. "A solicitud del cliente, se ofrecen

Sesiones de formación adicional a un coste nominal." Para obtener más información, comuniquese con

el servicio técnico de GE Medical Systems Lunar llamando al 800-334-5831, o llame a su distribuidor

local de GE Medical Systems Lunar.

Precauciones para los procedimientos de funcionamiento estándar

- No trate de manejar el escáner sin haber leido primero este monual.
- No retire los paneles de montaje, ni intente realizar reparaciones sin las instrucciones previas del personal autorizada de GE Medical Systems Lunar.
- Realice el procedimiento de Control de calidad cada mañana. Si una prueba falla, compruebe la posición del bloque de calibración y vuelva a ejecutar el procedimiento de CC. Si la prueba falla por segunda vez, póngose en contacto con el Servicio técnico de GE Medical Systems Lunar. Llame a GE Medical Systems Lunar también si se producen más de dos fallos en una semana.
- Si la paciente está o estuviero embarazado, póngase en contacto con el médico de la paciente antes de realizar la exploración.
- Permanezco en la sala con el paciente mientras se realiza la exploración, Asegúrese de que el paciente no se mueve durante la medida. Reduzca al mínimo el tiempo que el paciente está tumbado en la mesa de exploración
- Permita el acceso a la sala solamente al personal autorizado.
- No intente #evor a cabo un servicio en cualquiera de los componentes eléctricos del sistema mientras la mesa de explaración esté ENCENDIDA. Para generar los rayos X se utiliza alta tensión.
- En el manual que recibió con el sistema encontrará información sobre segunidad contra la radiación. Revise esa infarmación antes de empezar.
- Para parar el escáner en caso de emergencia, pulse el botón de parada de emergencia en el brozo de exploración. NO use el botón de parado de emergencia para interrumpir normalmente la exploración.
- Retire inmediatomente cualquier líquido que se haya derramado en la almohadilla o en cualquier superficie de la mesa.
- Deben limpiorse todas las superficies para que satisfagon las directrices del centro para la manipulación de sangre y liquidos carporales. Ciertos productos químicos pueden dañar el material de la almohadilla, utilide desinfectante de catidad sanitaria adecuado seguido de un detergente suave.
- 12. No genere rayos X mediante el usa de aplicaciones remotas.
- 13. Proteja al ordenador contra el acceso a la red intencionado y no autorizada. Sólo permita el acceso a los usuarios autorizados. Evite el ataque de virus mediante la instalación de cortafuegas, antivirus y actualizaciones del software.

Seguridad mecánica

4608

El brazo del escáner se desplaza a lo largo de toda la mesa del escáner. Asegúrese de que el paciente no interfiera en el

movimiento del brazo del escáner para prevenir posibles lesiones. Además, asegúrese de que no haya objetos detrás de la mesa

del escáner que puedan obstaculizar el movimiento del brazo del escáner.

NT/MD+ no debe superar los 136 kg. El peso aplicado al lecho de la mesa Lunar PRODIGY, PRODIGY Advance, PRODIGY

Símbolos externos



Atención: señala que el Manual del operador contiene importante información de seguridad, tal como la ubicación de los puntos de enganche.



Botón de parada de emergencia: muestra la ubicación del botón de parada de emergencia.



Láser activado: muestra la ubicación del indicador de láser activado.



Obturador abierto: muestra la ubicación del indicador de obturador abierto.



Rayos X activados: muestra la ubicación del indicador de rayos X activados.




Equipo de tipo B: indica que el escáner tiene protección tipo B contra descargas eléctricas.

Encendido: muestra la ubicación del indicador de encepdido y la pasición del interruptor para encender el

equipo.

Ing. Eduardo Domingo Fernández

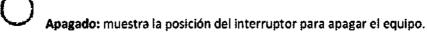

4608

Símbolos internos



Conexión a tierra de protección: muestra la ubicación de una terminal a tierra de protección.



Conexión a tierra funcional: muestra la ubicación de una terminal a tierra funcional.

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

1.1.1 Uso de las pantallas

Las pantallas proporcionan información que permite configurar y realizar los procedimientos de medición, análisis y control de calidad. En la parte inferior de cada pantalla, aparecen breves descripciones de los procedimientos y teclas alternativas para ayudarle a realizar un procedimiento.

1.1.2 Uso de las barras de herramientas


Las barras de herramientas muestran iconos que representan una "herramienta" que permite realizar un procedimiento específico. Para ver una descripción breve de una herramienta, mantenga el cursor sobre el icono de la herramienta.

1.1.3 Bloque de paciente

El bloque de paciente aparece en la parte inferior de las pantallas Analizar, Directorio y Nueva Medición. El bloque de Paciente proporciona información sobre el paciente que está siendo analizado o medido, o que aparece seleccionado en ese momento en la pantalla Directorio. Es la misma información que se registra en el cuadro de diálogo Información del paciente o que se selecciona de la Lista de pacientes antes de iniciar una nueva medición.

Ing. Eduardo Domingo Fernández

1.2 Pantalla Principal

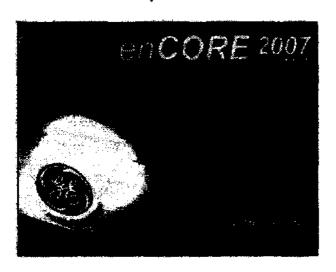



La pantalla Principal es la primera pantalla que aparece durante la ejecución del programa.

Ayuda (F1). Seleccione esta opción para ver información de referencia adicional sobre el funciona- miento del escáner.	Medir (F2). Seleccione esta opción para iniciar la medición de un paciente.
Analizar (F3). Seleccione esta opción para abrir la medición de un paciente para su análisis.	Directorio (F4). Seleccione esta opción para trabajar con archivos de pacientes y completar los procedimientos de mantenimiento de la base de datos.
Control de calidad (F5). Seleccione esta opción para obtener acceso a la pantalla de control de calidad.	Opciones (F6). Seleccione esta opción para cambiar la configuración predeterminada de las opciones de usuario y las opciones de conectividad o para ver el registro de errores.
Salir (F8). Seleccione esta opción para salir del programa desde la pantalla principal.	

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos:

Información general del producto

El densitómetro óseo está diseñado para calcular la densidad mineral ósea de los pacientes cuando así lo indiquen clínicamente sus médicos. Los manuales proporcionan las instrucciones para el manejo del software y de la mesa de exploración, información sobre el sistema e información de mantenimiento.

Variables que afectan los resultados de la exploración

La técnica del usuario y la variabilidad del paciente pueden afectar los resultados de la exploración:

- La técnica del usuario se refiere a la colocación del paciente y al análisis de la exploración. Para minimizar las variables de la técnica: 1) establezca una posición uniforme y las rutinas de análisis de exploración utilizando las marcas anatómicas cuando coloque a los pacientes y 2) durante el análisis, manipule los datos no procesados solamente cuando sea absolutamente necesario.
- La variabilidad del paciente se refiere a los cambios en el historial médico, el metabolismo y la dieta
 del paciente. También se refiere a los procedimientos de diagnóstico que implican la captación de
 radionúclidos y el tratamiento médico, y la presencia de radiaciones externas (especialmente el uso de
 otros dispositivos que generan radiación en las proximidades del sistema). Para minimizar la
 variabilidad del paciente: 1) familiaricese con el historial del paciente y 2) instate el escáner en un
 entomo protegido de modo eficaz frente a otras fuentes de radiación externa.

Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta, distribución y uso al médico o bajo prescripción médica.



Precauciones para los procedimientos de funcionamiento estándar

- No trate de manejar el escaner sin haber lefdo primero este manual.
- No ratire los paneles de montaje, ni intente realizar reparaciones sin las instrucciones previas del personal autorizado de GE Medical Systems Lunar.
- No se siente ni acueste sobre la mesa de exploración si no es pera realizar una exploración.
- Realice el procedimiento de Control de calidad cada mafiana. Si una prueba falla, compruebe la
 posición del bloque de calibración y vuelva a ejecutar el procedimiento de CC. Si la prueba falla por
 segunda vez, póngase en contacto con el Servicio técnico de GE Medical Systems Lunar. Llame a
 GE Medical Systems Lunar también si se producen más de dos fallos en una semana.
- Si la paciente está o estuviera embarazada, póngase en contacto con el médico de la paciente antes de realizar la exploración.
- Permanezca en la sala con el paciente mientras se realiza la exploración.
- Permita el acceso a la sala solamente al personal autorizado.
- No interte llevar a cabo un servicio en cualquiera de los componentes eléctricos del sistema mientras la mesa de exploración esté ENCENDIDA. Para generar los rayos X se utiliza alta tensión.
- La información sobre seguridad contra la radiación se encuentra en el manual de seguridad y especificaciones técnicas que recibió con su sistema.
- Para parar el escáner en caso de emergencia, pulse el botón de parade de emergencia en el brazo de exploración. NO use el botón de parada de emergencia para interrumpir normalmente la exploración.

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;

p

NO APLICA

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

NO APLICA

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

NO APLICA

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC Nº 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

NO APLICA

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);

NO APLICA

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;

En función de pruebas controladas, se ha demostrado que el índice de absorción específico y el tiempo de velocidad de cambio del campo magnético del gradiente de este producto se encuentran perfectamente dentro de límites de seguridad aceptables. De modo que únicamente se necesita la supervisión de rutina de los pacientes durante la exploración.

2.0 Control de calidad

2.0.1 Procedimiento de control de calidad diario

Realice una prueba de Control de Calidad (CC) cada mañana antes de medir a un paciente. Este procedimiento calibra y verifica la funcionalidad, así como, la exactitud y precisión del densitómetro. El procedimiento de control de calidad debe realizarse una vez a la semana como mínimo si el escáner no se está utilizando. Guarde todas las copias impresas de las pruebas de CC.

Utilice el bloque de calibración negro para realizar una prueba de CC (el bloque de calibración consiste en un material equivalente al tejido con tres cámaras simuladoras de hueso de contenido mineral óseo conocido). Deje el acolchado sobre la mesa de exploración durante el procedimiento de CC.

Sottware de protección contra virus con enCORE

Puede proteger sus ordenadores siguiendo las prácticas normalizadas para ordenadores utilizadas para toda la tecnología de la información. Los antivirus constituyen una medida apropiada para asegurar que los medios electrónicos y los archivos están exentos de virus antes de ser introducidos en su ordenador o red. También debe instalarse la última actualización del sistema operativo. Sin embargo, consulte a su representante de servicio antes de realizar cualquier actualización del sistema operativo para asegurar una completa compatibilidad.

El ordenador enCORE desde el que se maneje el densitámetro óseo debe tener instalados antivirus activos y tenerlos activados. Sin embargo, los análisis del virus tienen inconvenientes significativos, entre ellos los siguientes;

- No iniciar un análisis del antivirus mientros esté funcionando el densitámetro ósea. Ciertos arichivos se marcarán como de sólo fectura.
- El antivirus puede actuar de manera inadecuada en los falsos positivos. Haga una doble verificación de cuarentena antes de emprender cualquier acción permanente. Pueden dañarse los archivos de imágenes médicos porque el antivirus intente arregiar la que identifica falsamente como un virus.
- El software enCORE puede no funcionar adecuadamente si el antivirus consume demasiada memoria o recursos del sistema.

Interfaz gráfica



Autoprueba del explorador Búsqueda del bioque de CC

Pico

Prueba mecánica: Parar haz

Distancia tranversal Distancia longitudinal

Rayos X / Espectro de excedente Detector: Conteo de referencia Estado de detector

Calibración: Valores DMO de las cámaras del bloque Alto, Mediano

y Bajo

Valores de tejido de valores de bloque Magro, Normal

4608

y Grasa

Análisis de tendencia DMO, CMO, Área.

Deteccción de los bordes



Maniquí:



Estado del sistema

La pantalla Control de calidad indica el estado de funcionamiento actual del sistema El Estado del sistema deberla indicar 'Sistema listo para medir pacientes' antes de pasar a tomar mediciones para asegurar que los resultados obtenidos sean preciso



Consulte el tema Control de calidad para instrucciones sobre cómo realizar el procedimiento de control de calidad.

Información general sobre la medición

Aspectos a tomar en consideración con relación al paciente:

Tome en consideración los siguientes aspectos antes de iniciar la medición de un paciente:

- Restricciones de ropa: Asegúrese de que el paciente se quite toda la ropa que pueda atenuar el haz de rayos X, tales como ropa con cremalleras, broches, hebillas y botones. Pídale que se ponga un chándal para el examen, o dele una bata de examen cuando entre.
- Agentes radionúclidos y radioopacos: Asegúrese de que el paciente no haya ingerido ni se le hayan inyectado agentes radionúclidos o radioopacos en los últimos 3 a 5 días. Si el paciente ha sido sometido a pruebas que utilizan dichos agentes, posponga la medición hasta que todas las trazas del elemento hayan salido del cuerpo del paciente. Un período de espera de 72 horas generalmente es suficiente para que la mayoría de los agentes salga del cuerpo del paciente. No obstante, consulte al especialista de seguridad radiológica.
- Restricciones de embarazo: Si es necesario medir a una paciente embarazada, el feto podría verse expuesto a pequeñas dosis de radiación. Si la gestión clínica no resulta afectada, posponga la medición hasta el final del embarazo. La decisión de someter al feto a la exposición de radiación debe tomarla el médico, teniendo en cuenta que 1) la calidad ósea de la mayoría de las pacientes no cambia significativamente durante el embarazo y 2) en los estadios avanzados del embarazo, el hueso mineralizado del feto puede interferir con las mediciones de la columna y fémur de la madre.

Advertencias sobre las mediciones



ADVERTENCIA: Todos los escáneres GE LUNAR están equipados con un láser de Clase II de potencia inferior a 1 milivatio. NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ DE RAYOS LÁSER.

ADVERTENCIA: Retire el bloque de espuma para pierna antes de colocar el brazo del escáner sobre el paciente e inmediatamente después de completar una exploración de Columna AP.

ADVERTENCIA: Asegure la cabeza del paciente, los brazos, las rodillas y cualquier parte del cuerpo que no esté en la ruta directa de un brazo del escáner en movimiento.

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico:

Icono	Herramienta	Descripción
	El historial de tendencia de CC aparece automáticamente después de que se ha realizado un procedimiento de CC (a menos que se haya cambiado esta configuración en Opciones del usuario). Si no aparece el historial de tendencia, puede seleccionar Tendencia para ver el historial de tendencia de CC después de que complete el procedimiento de CC.	
•	Valores (F3)	Permite cambiar la información para el cálculo de la tendencia.
3	informe (Ctrl+P)	Permite crear un informe con los resultados de la prueba de CC.
	Interrumpir (F5)	Permite interrumpir la prueba de CC.
•	Iniciar (Intro)	Permite iniciar el procedimiento de CC.
لوا	Cerrar (Esc)	Permite salir de la pantalla CC.

Opciones del usuario

Las Opciones del usuario le permiten ajustar y cambiar los valores predeterminados del programa.


Seleccione Opciones (F6) desde la pantalla principal y seleccione Opciones del usuario

Seleccione el menú Herramientas y seleccione Opciones del usuario.

Cambie el o los valores predeterminados necesarios.

Seleccione Aceptar para guardar los cambios. Si no quiere guardar los cambios, seleccione Cancelar.

Diagrama de isodosis - Mesa de tamaño completo Lunar PRODIGY, PRODIGY Advance, PRODIGY Primo y PRODIGY Pro

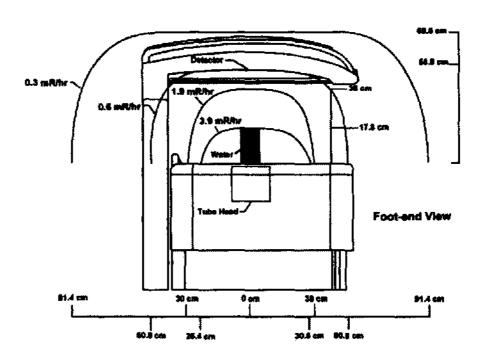


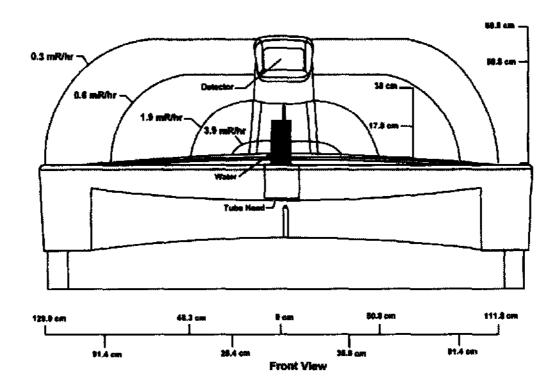


Diagrama de isodosis - Mesa compacta Lunar PRODIGY, PRODIGY Advance, PRODIGY Primo y PRODIGY Pro



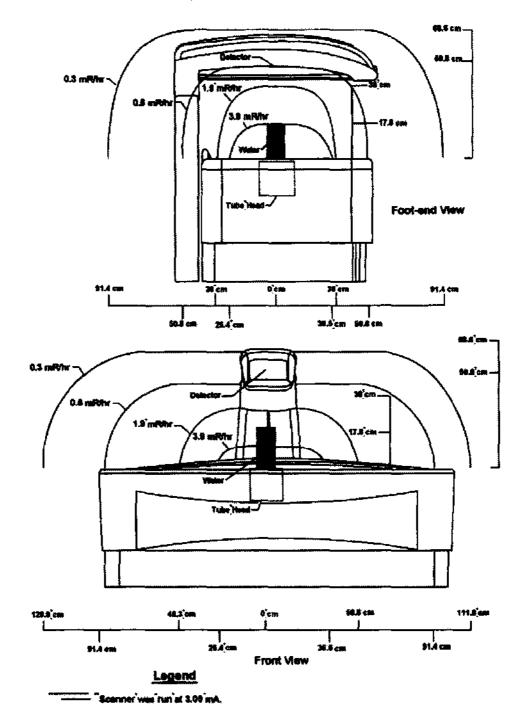


Todos los días, guarde los nuevos archivos de imagen del disco duro de su ordenador en un disco de archivo. Este procedimiento creará espacio libre en su disco duro.

El programa identifica archivos guardados etiquetándolos con la ubicación de la unidad y el número del disco de archivo; el programa comienza con el número 1. Por ejemplo: el tercer disco de archivo ubicado en la unidad A estará etiquetado como "AAA." Las etiquetas para los discos de archivo se muestran en la columna Etiquetas de la lista de archivos de imagen de la pantalla Directorio.

Es importante que panga (escriba) el número de archivo en cada disco de archivo. Si es necesario restaurar los archivos guardados en el disco duro o reconstruir la base de datos, el programa requiere que use el/los disca/s de archivo adecuados según su etiqueta.

- 1. Seleccione Directorio de la pantalla principal o de la barra de herramientos Común.
- 2. Complete una de los procedimientos que se incluyen a continuación:
 - Guardar todas las imágenes para todos los pacientes—1) seleccione Guardar en la barra de herramientas
 Directorio y 2) seleccione "Guardar todas las imágenes para todos los pacientes" en el cuadro de mensaje que
 aporece.
 - Guardar todas las imágenes para el paciente seleccionado—1) seleccione un paciente de la lista de pacientes.
 2) seleccione Guardar en la barra de herramientas Directorio y 3) seleccione "Guardar todas las imágenes para el paciente seleccionado" en el cuadro de mensaje que aparece.
 - Guardar Imagen seleccionada—1) seleccione un paciente de la fista de pacientes, 2) seleccione el archivo de imagen del paciente que desea guardar, 3) seleccione Guardar en la barra de herramientas Directoria, y
 4) seleccione "Guardar imagen seleccionada" en el cuadro de mensaje que aparece,
- Seleccione Aceptar. El programa le solicita que introduzca el disco de archivo etiquetado en la unidad de disco correspandiente. Introduzca el disco etiquetado o etiquete e inserte un nuevo disca según se indica.
 - NOTA: Consulte el manual del aperador enCORE para cambiar la ubicación de la unidad utilizado para guardar los archivos.
- Seleccione Aceptar. El programa guarda los archivos de imagen del disco duro de la computadora en el disco de archivo. El númera de archivo correspondiente está abicado en la columna Etiqueta de la lista de imágenes.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

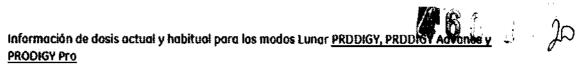


Lugar	Modo ¹	Corrients	Area de medido típica L x An om x om ⁴⁴	Tiempos de irradiación (seg) ^{1,4,5}	Dosis de entrado estimada (uGy)\(\frac{1}{2}\)
Columna AP	Espesor	3.000	"40 x 15,1"	54	83
Calumna AP	Standard	3,000	40 × 15,1"	28	37
Columna AP	Delgado	0.750	"40 × 15,1"	28	9
Columna AP	Viste répida	3.000	'40×15,1'	14	12
Férrur	Preciso	3.000	'40 x 15,1'	54	83
Fémur	Espesor	3.000	"40 x 15,1"	54	83
Fémur	Stondard	3,000	~40 x 15,1~	28	37
Fémur	Delgado	0.750	"40 x 15,1"	28	9
Fémur	Vista rapida	3.000	740 x 15,17	14	12
DugiFernur	Gruesa/Preciso	3.000	72 × 15.1 × 12.1*	108	83
Duckfemur	Stondard	3,000	2 × 15.1 × 12.1	56	37
DuciFernur	Deigodo	0.750	"2×15,1×12,1"	56	9
DualFernur	Vista rópida	3.000	7×15,1×12,1°	28	12
Antebrozo	Standard	0.150	"13,4 x 10,0"	22	2
Mono	Stondard	0.150	"23,5 x 1B,0"	59	2
Cuerpo total	Espesor	0.150	"150,8 × 60"	493	0.8
Cuerpo totol	Standard	0.150	150.8 x 60°	274	0.4
Cuerpo total	Delgodo	0.150	"150,8 x 60"	274	0.4
Cuerpo total	Lactante	0.150	"57,1 × 40,1"	290	1.8
DMO lateral	Standard	3.000	"40 × 15,1"	54	83
LVA	Standard	3,000	738,6 x 15,0°	167	83
APVA	Espesor	3.000	38,5 × 15°	81	37
APVA	Strandard	3.000	"38,5 x 15"	81	37
APVA	Delgado	0.750	38,5 x 15°	81	9
Ortoped	Espesor	3.000	720,2 × 15	88	83
Ortoped	Standard	3.000	70,2 x 15	43	37
Ortoped	Delgodo	0.750	70,2 × 15	43	9
Animal pequeño	Standard	0.15	"75,6 x 25,0"	248	1.8
Rodile	Delgado	0.750			1.8
Estudio	Espesor	0.15			4.2
Estudio	Standard	0.15			1.8

Información do docio natual:	. habbaal		
Información de dosis actual :	y moontaor j	hara ias miados rand	T PRODICT PHILL

Ługar	Modo3	Corriente (mA) ²	Area de medida típica ExAn cm x cm 45	Tiempos de irrodiación (seg) ^{IAS}	Dosis de entrada estimada (µGy) ^{§,7}
Columna AP	Espesor	1.500	"40 × 15,1"	92	74
Columna AP	Standard	1.500	40 x 15,1	54	42
Columno AP	Delgado	0.375	"40 x 15,1"	54	10
Fémur	Espesor	1.500	"40 × 15,1"	92	74
Fémur	Standard	1.500	"40 x 15,1"	54	42
Fémur	Delgado	0.375	'40 x 15,1'	54	10
DualFernur	Espesor	1.500	"2 x 15,1 x 12,1"	184	74
DualFemur	Stondard	1.500	"2 x 15,1 x 12,1"	108	42
DualFemur	Deigado	0.375	"2×15,1×12,1"	108	10_
Anteorozo	Standard	0.150	*13,4 × 10,0"	22	5
Cuerpe total	Espesor	0.150	150,8 × 60°	493	0.8
Cuerpo total	Standard	0.150	150,8 x 60	274	0.4
Cuerpo total	Deigodo	0.150	150,8 × 60°	274	0.4
DMO lateral	Standard	3.000	'40 x 15,1'	54	83
LVA	Standard	3.000	38.6 × 15.0	167	83
APVA	Espesor	3.000	38,5 x 15	81	37
APVA	Standard	3.000	38.5 x 15"	81	37
APVA	Delgado	0.750	38,5 x 15	81	9

3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;

NO APLICA

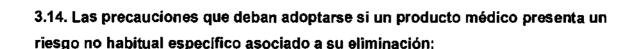

El densitómetro oseo está diseñado para calcular la densidad mineral osea de los pacientes cuando así lo indiquen clinicamente sus médicos. Los manuales proporcionan las instrucciones para el manejo del software y de la mesa de exploración, información sobre el sistema e información de mantenimiento.

Variables que afectan los resultados de la exploración

La técnica del usuario y la variabilidad del paciente pueden afectar los resultados de la exploración:

- La técnica del usuario se refiere a la colocación del paciente y al análisis de la exploración. Para minimizar las variables de la técnica: 1) establezca una posición uniforme y las rutinas de análisis de exploración utilizando las marcas anatómicas cuando coloque a los pacientes y 2) durante el análisis, manipule los datos no procesados solamente cuando sea absolutamente necesario.
- La variabilidad del paciente se refiere a los cambios en el historial médico, el metabolismo y la dieta del paciente. También se refiere a los procedimientos de diagnóstico que implican la captación de radionúclidos y el tratamiento médico, y la presencia de radiaciones externas (especialmente el uso de otros dispositivos que generan radiación en las proximidades del sistema). Para minimizar la variabilidad del paciente: 1) familiar/cese con el historial del paciente y 2) instale el escaner en un entorno protegido de modo eficaz frente a otras fuentes de radiación externa.

Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta, distribución y Juso al médico o bajo prescripción médica.

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC Nº 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

NO APLICA

3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

NO APLICA



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-11273/11-6

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tacoboja Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición No y de acuerdo a lo solicitado por GE Healthcare Argentina S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistemas de Densitometría Ósea

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-129 -Sistemas de

Densitometría Ósea

Marca: GENERAL ELECTRIC

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Está diseñado para calcular la densidad mineral ósea

de los pacientes cuando así lo indiquen clínicamente sus médicos.

Modelo/s: Prodigy/Prodigy Advance/Prodigy Primo/Prodigy Pro.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: GE Medical Systems Information Technologies.

Lugar/es de elaboración: 8200 W Tower Ave, Milwaukee, WI 53223- ESTADOS

UNIDOS

Se extiende a GE Healthcare Argentina S.A. el Certificado PM-1407-160 en la Ciudad de Buenos Aires, a 1.6. AGO... 2012, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

460 8

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR ANIMAT.